

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Falcon 300
	Typ záložního padáku:	PZS-92
	Typ nosného postroje s obalem:	MARS PS-034S / OP 093
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	21
	Počet seskoků celkem:	21
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	20.7.2019
	Čas (místní):	12:55
F	Místo posledního vzletu:	LKKO
	Doskoková plocha:	LKKO
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Seskok z An-2 výška 1600 m, parašutista provedl volný pád ve stabilní prsní poloze, ve výšce 1100 m provedl otevření HP ručním uvolňovačem. Vrchlík padáku se otevřel v konfiguraci : nafouklé čtyři kanály uprostřed , pravé dva krajní pouze částečně , z levé strany tři kanály zdeformovány nenaplněny slider zůstal nad úrovní větvení nosných šňůr. Parašutista se protipohybem těla snažil zabránit začínající rotaci , po pěti otočkách vlevo , kdy se začínal vychylovat k úhlu cca 45 st. provedl odhoz HP a otevřel záložní padák. ZP plně funkční ve výšce 900 m parašutista přistál na travnatou plochu RW . Vyhodnocení z pohledu ŘS: zdrojem závady bylo přehození nosné šňůry přes vrchlík během otevírání . Poloha parašutisty při otevření padáku byla správná. Vzhledem k dosavadní zkušenosti s bezproblémovým používáním padákového kompletu , jeho balení a způsobu použití a skutečnosti že se jedná ojedinelou závadu, nelze navrhnout konkrétní účinné opatření k zabránění vzniku podobné závady.</p>
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L		